

## Samostmívací svářečská kukla

### Návod k použití

**POZOR: Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod!**

Naše samostmívací kukla BARRACUDA (model S777C) je navržena pro ochranu obličeje před jiskrami, rozstříkem taveniny a nebezpečným zářením za běžných podmínek při svařování. Samostmívací clona automaticky ztmavne při zapálení oblouku a po skončení svařování opět zesvětlá. Samostmívací kuklu dodáváme připravenou k použití. Před použitím je pouze třeba nastavit hlavový kříž na správnou velikost a zvolit správný stupeň ochrany pro požadovaný druh použití.

### Než začnete svařovat

Zkontrolujte přední ochrannou fólii, zda je čistá a ujistěte se, že čtyři senzory na kazetě nejsou zakryté nečistotami. Zkontrolujte rovněž obě ochranné fólie a rámeček, který je drží, a ujistěte se, že vše pevně sedí. Pokud je na fólii ochranný film s nápisem WARNING: REMOVE THIS FILM BEFORE WELDING, tak tento je potřeba z fólie odstranit. Před použitím prohlédněte všechny funkční části, jestli nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Všechny poškrábané, prasklé nebo promáčknuté díly byste měli před dalším použitím vyměnit, abyste předešli vážným zraněním. Před použitím zkontrolujte, zda kukla nepropouští světlo. Otáčením potenciometru si nastavte požadovaný stupeň ztmavení (s pomocí tabulky Shade Guide Table 1). Ujistěte se, že vámi zvolený stupeň odpovídá zamýšlenému druhu svařování. Nastavte si hlavový kříž tak, aby vám kukla seděla co nejnižše na hlavě a byla co nejbližše obličeji. Sklon kukly nastavíte ve sklopeném stavu otáčením nastavitelné vymezovací podložky.

### Volba stupně ztmavení

Stupeň ztmavení můžete nastavit manuálně v rozmezí 9 – 13. Správný stupeň ztmavení pro zamýšlené použití naleznete v tabulce Shade Guide Table 1. Otáčejte knoflíkem, dokud jeho šipka neukazuje na zvolenou hodnotu.

### Možnosti kukly

Tento model kukly je vybaven hlavovým křížem se speciálním překlápečím mechanismem. Když svářeč zvedne kuklu z obličeje, mechanismus sníží těžiště kukly blíže k hlavě svářeče. Toto provedení do značné míry snižuje únavu svalů krku a dopřává svářeči větší pohodlí. V momentě zapálení oblouku se samostmívací clona v průzoru kukly ztmaví během pouhé 1/30 000 sekundy. Nastavitelné zesvětlení: uživatel si může nastavit, jak rychle se bude clona vracet do počátečního světlého stavu. Ovladač citlivosti na vnější straně kukly dopřává uživateli větší pohodlí při práci. Po ukončení svařování se clona automaticky vrací do světlého stavu v závislosti na vámi nastavené rychlosti (na kazetě uvnitř kukly je přepínač: poloha „short“ se čas zesvětlení pohybuje mezi 0,25s a 0,35s; poloha „middle“ je to 0,35s až 0,5s; poloha „long“ je to 0,5s až 0,8s)

Kukla umožňuje nastavení režimu použití pro „svařování - Welding“ a „rozbrušování - Grinding“ Přepínač na kazetě uvnitř kukly. Jako zdroj energie používá kukla vysokovýkonné solární články a jako zálohu má dvě 3V lithiové baterie (baterie lze vyměnit). Kombinací se solárními články se životnost baterií prodlužuje na více než šest let při běžném používání. Po této době musí být kazeta vyměněna. Tmavost clony lze nastavit otočným knoflíkem v rozmezí DIN9 až DIN13 Výrobek je v souladu se všemi souvisejícími bezpečnostními normami DIN, ISO, EN a normou ANSI Z87.1-2003. Výkonná UV/IR clona chrání obličej i oči uživatele proti nebezpečnému ultrafialovému a infračervenému záření ze svařování i ve světlém stavu. Ochrana proti UV a IR záření odpovídá za všech podmínek DIN 16, což výrazně přispívá k pracovnímu komfortu uživatele.

### Varování:

Tato samostmívací kukla není vhodná pro svařování laserem a autogenem. Nikdy neodkládejte kuklu ani její kazetu s clonou na horký povrch. Nikdy neotvírejte a nepokoušejte se laicky opravit kazetu se samostmívací clonou. Před použitím se ujistěte, že máte právně zvolený režim práce – „svařování“ / „rozbrušování“. Tato kukla vás neochrání proti nárazům. Tato kukla vás neochrání proti výbušninám ani žíravým tekutinám. Nezasahujte ani do kukly ani do její samostmívací kazety mimo rozsah instrukcí v tomto návodu. Nepoužívejte jiné náhradní díly, než udané v tomto návodu. V případě neodborných úprav a použití neschválených dílu zaniká záruka a uživatel se vystavuje riziku zranění. Pokud se clona neztmaví při zapálení oblouku, okamžitě přerušete svařování a spojte se se svým odpovědným pracovníkem nebo svým dodavatelem. Neponořujte kazetu do vody. Nepoužívejte na čištění průzoru ani jiných dílů kukly rozpouštědla Používejte pouze při teplotách -5°C ~ + 55°C ( 23°F ~ 131°F). Skladujte při teplotě -20°C ~ + 70°C (-4 ° F ~ 158° F). Chraňte clonu před stykem s tekutinami a nečistotami. Pravidelně čistěte povrchy clony, ale nepoužívejte příliš silné čisticí roztoky. Udržujte senzory a sluneční články v čistotě čistým hadříkem, který nepoustí vlákna. Pravidelně vyměňujte prasklou, poškrábanou nebo děravou ochrannou fólii kazety.

Pokud nebudete respektovat výše uvedená varování a pokyny k použití, vystavujete se nebezpečí vážného zranění.

### Znamé závady a řešení

#### Nerovnoměrné ztmavení clony

Čelní pásek je pravděpodobně chybně nastaven, takže každé z očí uživatele je v jiné vzdálenosti od clony. Upravte nastavení čelního pásku tak, aby obě oči byly stejně daleko od clony.

#### Clona netmavne nebo publikává

Přední ochranná fólie samostmívací kazety je špinavá nebo poškozená. Vyměňte fólii. Senzory jsou špinavé. Očistěte povrch senzorů. Příliš nízký svařovací proud. Nastavte potenciometr do polohy „Long“.

#### Pomalá reakce

Okolní teplota je příliš nízká. Nepoužívejte v teplotách nižších než -5°C.

#### Špatný výhled

Vnitřní nebo vnější fólie je špinavá nebo poškozená. Očistěte ji nebo vyměňte. Nedostatečné okolní osvětlení. Je nastavený příliš vysoký stupeň ztmavení. Nastavte nižší stupeň.

#### Kukla klouže z hlavy

Špatně nastavený hlavový kříž. Utáhněte pásky.

**POZOR! Pokud není možné výše uvedené závady odstranit, v žádném případě kuklu dále nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele.**

### Údržba průzoru a kukly

#### Výměna přední ochranné fólie

Podeberte prstem přední ochranou fólii uprostřed její spodní hrany a vyjměte ji. Nasaďte novou fólii na její místo. Zkontrolujte, že fólie i rámeček pevně sedí. Pokud je na fólii ochranný film s nápisem WARNING: REMOVE THIS FILM BEFORE WELDING, tak tento je potřeba z fólie odstranit.

Ochranné fólie čistěte čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Neponořujte fólie do vody ani jiných tekutin. Neužívejte čističe s brusnými částicemi, rozpouštědla, ani čisticidla na bázi oleje. Nevyjímejte kazetu se samostmívací clonou. Nepokoušejte se ji rozebírat.

### Technická data

Rozměry průzoru	98 x 43 mm
Senzory	4
Rozměry kazety	110 x 90 x 9 mm
UV/IR ochrana	Trvalá DIN 16
Světlý stav	DIN 4
Tmavý stav	DIN 9 – DIN 13
Zdroj energie	Sluneční články
Zapnutí/vypnutí	Plně automatické
Napájení	Solární články + vyměnitelné lithiové baterie
Citlivost	Nastavitelná zvenčí
Režim	Volitelný – Svařování/Rozbrušování
Čas ztmavení	1/30000 s (0,000033 s; při -5°C 0,0008 s)
Čas zesvětlení	0,25 – 0,8 s (3 rychlostní pásma)
Pracovní teplota	-5°C až + 55°C
Skladovací teplota	-20°C až + 70°C
Materiál	Nárazuvzdorný polyamid (nylon)
Celková hmotnost	435g nebo 450g



Norma kazeta S777C EN 379  
 Norma kukla S777C EN 175  
 Norma och. Folií EN 166

## Záruční podmínky

Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný výrobek má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.  
 Odpovědnost za vady, které se na výrobku vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem nebo servisní organizací pověřenou výrobcem.  
 Zákonná záruční doba je 18 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání výrobku kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Záruka pro spotřebitele se řídí platnou legislativou. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je výrobek opraven.  
 Podmínkou platnosti záruky je, aby byl výrobek používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním výrobku k účelům, pro které není určen. Při údržbě výrobku musí být výhradně používány originální díly výrobce.  
 V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na výrobku, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje.  
 Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.  
 Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.  
 Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura) na němž je uvedeno výrobní číslo stroje.



METODA	PROUD (A)																								
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500	
SMAW																	9	10	11	12	13	14			
MIG (heavy)																									
MIG (light)																									
TIG,GTAW																									
MAG/CO <sub>2</sub>																									
SAW																									
PAC																									
PAW																									

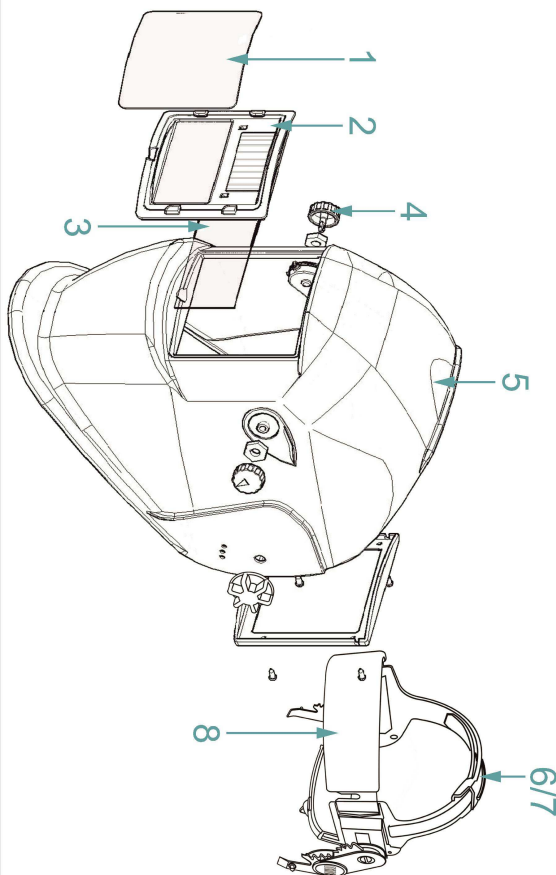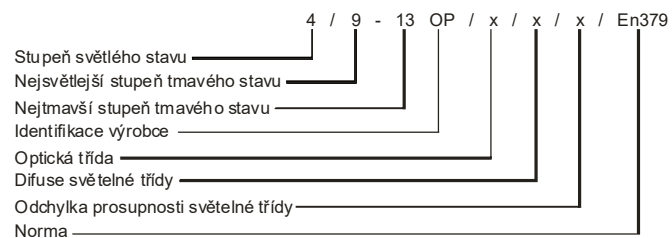

Pozice	Reg. číslo	Popis
1	XR002	Folie ochranná vnější pro kuklu S777a/C
2	XR001-1	Kazeta samostmívací pro kuklu S777C
3	XR430-1	Folie ochranná vnitřní pro kuklu S777C
4	XR003	Knoflík nastavení citlivosti pro kuklu S777a/C
5	XR000	Skelet kukly ALFA IN S777a/C
6	XR440	Kříž hlavový pro kuklu S777a/C a XR914 bez čelní pásky
7	XR440-1	Kříž hlavový pro kuklu S777a/C a XR914 komplet s páskou
8	XR410	Páska čelová pro kuklu S777a/C XR914

# SAMOSTMÍVACÍ SVĚŘEČSKÁ KUKLA ALFA IN S777C BARRACUDA

## NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce: ALFA IN a.s., Č.P. 74, 675 21 Nová Ves, CZ  
 Email: [obchod@alfain.eu](mailto:obchod@alfain.eu); [www.alfain.eu](http://www.alfain.eu)  
 tel.: +420 568 840 009

Akreditovaná zkušebna: ECS GmbH – Notified Body 1883