

FLIP FLAP

CZ 1-8

CZ

Svařovací kukla FLIP-FLAP odpovídá evropské směrnici č. 89/686 EHS. Shody je dosaženo splněním požadavků norem EN 175, EN 166, EN 168 a EN 379.

Notifikovaná osoba / organizace:

Článek: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**
 Alboinstr. 56
 12103 BERLIN
 GERMANY
 Identification number of the Notified Body: 0196
 Identifikační číslo: 0196

Kukla / stínítko:

ECS GmbH – European Certification Service
 Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
 Laserschutz und Optische Messtechnik
 Hüttfeldstraße 50
 73430 Aalen, Germany


Identifikační číslo: 1883

Tato svařovací kukla je dodávána ve stavu připraveném k použití. Máte-li jí být chráněni, musíte si pečlivě přečíst tyto pokyny a před použitím využít informací od kvalifikovaného instruktora.

PŘED ZAČÁTKEM SVAŘOVÁNÍ

- Zkontrolujte, zda je kukla v dobrém stavu a upravte si hlavový pásek.
- Zkontrolujte, zda je nasazeno přední ochranné sklo, přední rámeček a filtr a zda jsou dobře usazeny. Při zjištění nesprávnosti, napravte je.
- Zkontrolujte, zda z obou stran stínítka byl sundán ochranný film.
- Zkontrolujte, zda zvolená úroveň ochrany odpovídá svařovacímu procesu. Viz následující tabulka, která vám pomůže při správné volbě (srv. tabulka svařovacího procesu).

PRÁCE S KUKLOU

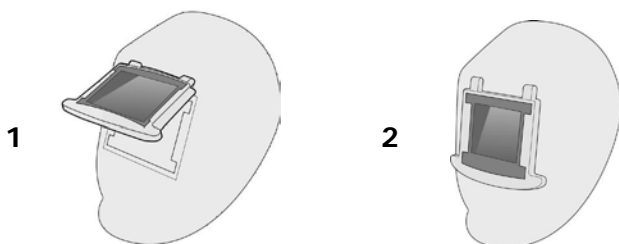

Kukla FLIP-FLAP je možno používat ve dvou polohách:


- 1- Se zdviženým hledím; při provádění obecných prací, tzn. např. broušení (není vhodné pro svařování).
- 2- Se spuštěným hledím; pro svařovací práce – stínítko odstínu č. 11.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Svařovací kukla je vhodná k použití prakticky ve všech svařovacích procesech, vyjma svařování kyslíkem-acetylénem, laserového svařování a pájení pod plynem.
- Z obou stran, tzn. z vnitřku i vnějšku modulu je třeba instalovat standardní ochranná stínítka (filtry). Pokud tak neučiníte, uvádíte se tím sami v nebezpečí, případně může dojít k poškození modulu (kazety filtru).

Světlý odstín	0
Tmavý odstín	11
Rozměry filtru	110x90x10 mm
Doba odezvy	podle příručky
Napájení	ne
Hmotnost	425 g
Zorné pole	97x80mm
Použití	MMA 25>150 TIG 25>175 MIG-MAG 25>200
Záruka	1 rok
Provozní teplota	-5°C / + 55°C
Skladovací teplota	-20°C / + 70°C

NASTAVENÍ HLAVOVÉHO PÁSKU

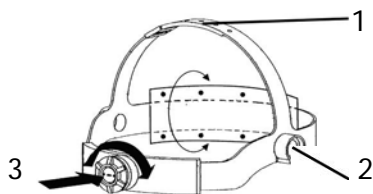

Kukla FLIP-FLAP je vybavena hlavovým páskem (popruhem), který je možno různým způsobem nastavit tak, aby vyhověl svářeči: nastavovat lze šířku, výšku (1), podélný náklon (3) a nastavovací polohu (2).

ÚDRŽBA

- Datum životnosti: není určeno pro tento výrobek, avšak před každým použitím je třeba kontrolovat stav svařovací kukly FLIP-FLAP.
- Svařovací kukla vám nesmí spadnout na zem.
- Pro vyjímání kterékoli části filtru nebo demontáž části kukly nepoužívejte žádné těžké nástroje/předměty. Mohlo by dojít k poškození filtru nebo ochranných stínek, případně ke zranění. V takovém případě také ztrácíte nároky vyplývající ze záruky.
- Při zhoršení stavu filtru nebo jeho ochranného stínítka může dojít k zúžení zorného pole, případně zhoršení úrovně ochrany. Poškozené části vyměňte.
- Filtr čistěte bavlněnou utěrkou nebo speciální textilíí na ochranná skla.
- Pravidelně čistěte a vyměňujte ochranná skla.
- Vnitřek i vnějšek kukly čistěte neutrálním dezinfekčním prostředkem.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla.

VÝSTRAHA


- Svařovací kuklu používejte pouze k ochraně očí a obličeje proti škodlivému ultrafialovému a infračervenému záření, jiskrám a odletujícím kouskům žhavého kovu při svařování.
- Tento výrobek vás nechrání proti dopadu nebezpečných částic, např. úlomků brusného kotouče, úlomků frézovacích nástrojů, kamenů či dalších předmětů používaných při broušení, proti výbuchu nebo zasažení korozivními kapalinami (ten výčet však není úplný). Pokud takové nebezpečí v místě výkonu práce hrozí, musíte přijmout odpovídající ochranná opatření.

CZ

- Hlavový pásek může u některých příliš citlivých osob vyvolat alergickou reakci.
- Optoelektronický filtr kukly FLIP-FLAP není vodotěsný a nebude fungovat správně, pokud se dostal do kontaktu s vodou.
- Pracovní teplota (teplota pro používání) filtru je od -5°C do +55°C.
- Skladovací teplota kukly FLIP-FLAP se pohybuje v rozmezí od -20°C do +70°C.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK

Je umístěn uvnitř svařovací kukly. Důležité je, aby uživatel pochopil význam jednotlivých bezpečnostních symbolů. Seznam níže je v souladu s číselným označením.

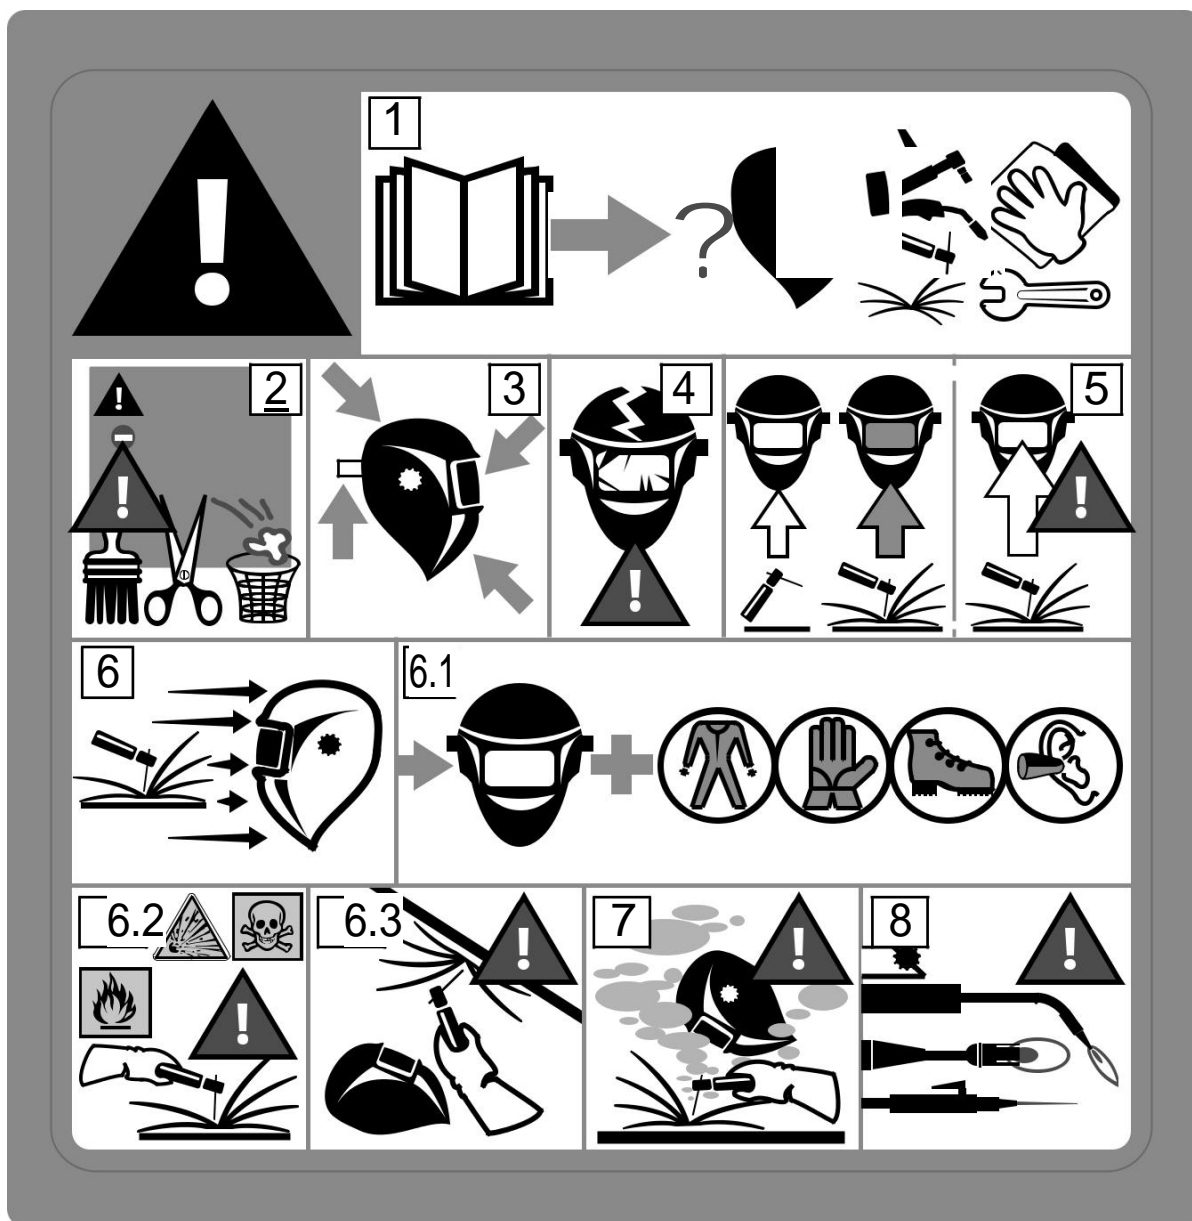

Legenda:

A. Výstraha! Při práci s kuklou může docházet k určitým nebezpečím, podle označení jednotlivými symboly.


1. Přečtěte si pečlivě tyto pokyny a pak teprve začněte výrobek používat, případně přečtěte si je před začátkem svařování.
2. Neodstraňujte výstražný štítek a nečmárejte po něm.
3. Postupujte v souladu s nastavovacími pokyny a pokyny pro údržbu filtru, ochranných stíniček, hlavového pásku a kukly.
4. Pečlivě kontrolujte stav kukly a UV/IR filtru. Poškozené nebo opotřebované díly okamžitě vyměňte. Prasklá, poškrábaná skla filtru a skla ochranných stíniček snižují úroveň ochrany. Okamžitě je vyměňte a zabraňte poškození očí.
5. Výstraha: pokud UV/IR filtr během svařování nebo řezání neztmavne, okamžitě zastavte práci a podívejte se do pokynů v uživatelské příručce.
6. Elektrický oblouk může způsobit popálení očí a pokožky.
 - 6.1. Používejte svařovací kuklu s dobrou filtrací či opacitou. Noste kompletní ochranný oděv.
 - 6.2. Kukla, filtr a ochranné stíničky nedávají neomezenou ochranu proti rázům, nárazům, výbuchu nebo působení korozních kapalin. Nesvařujte ani neřežte materiály v náročných podmínkách okolí.
 - 6.3. Nesvařujte ani neřežte materiály s nasazenou kuklou v prostoru nad hlavou. Při takových pracích nepoužívejte tento typ kukly.
7. Nepohybuje se v zakouřených prostorách. Kouř odstraňujte nucenou ventilací nebo lokálním odsávacím systémem, kterým odstraníte kouř z vnitřních prostor.
8. Pro svařování či řezání v atmosféře kyslík-acetylén, svařování laserem nebo plynem, se tato kukla nehodí a nemá pro takové činnosti schválení.

SVAŘOVACÍ METODA

Svařovací metoda

CZ	Proud	Obalená elektroda	MAG	TIG	MIG - Těžké kovy	MIG - Lehké slitiny	Elektrojskrové tavení	Plazmatické řezání	Plazmatické svařování					
	5	8	8	8	9	10	10	9	4					
	6								5					
	10			6										
	15			7										
	30			8										
	40	9	9	10	10	10	9	9						
	60							7						
	70	10	10	10	10	10	10	8						
	100							9						
	125	11	11	11	11	11	11	10						
	150							10						
	175	12	12	12	12	12	13	13	11					
	200								11					
	225			12					12	12	12	12	12	11
	250													
	275			13										
	300	13	13	13	13	13	14	12	12					
	350								13					
	400								13					
	450								13					
	500	14	14	14	14	15	15	15	14					
	600								14					

CZ	
1	Vnější ochranné sklo
2	Filtr
3	Vnitřní ochranné sklo
4	Hlavová souprava
5	Pásek proti úniku potu

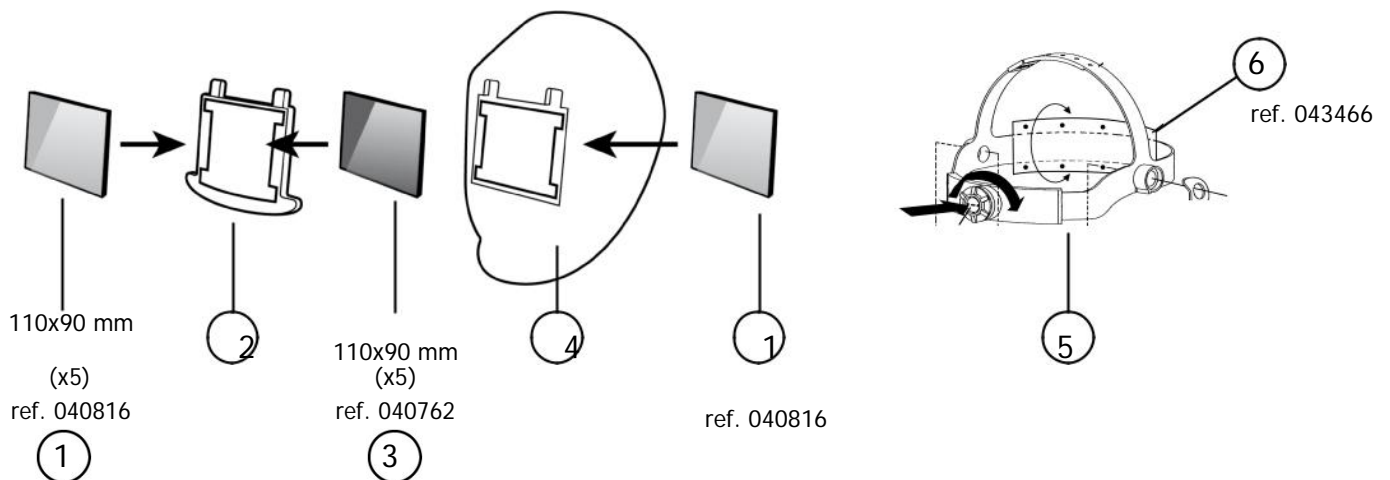

Záruční list - FRANCIE

Platný 1 rok od data zakoupení.

vyplní Prodejce : _____

Ref. označení výrobku : _____

Datum zakoupení: _____

Jméno prodejce : _____

Co je ze záruky vyloučeno? :

- škrábance, práce bez ochranného skla (ochranné stínítko)
- rozbité sklo
- uplynutá doba záruční lhůty
- poškození v důsledku přepravy

Vaše poznámky:

- Ztráta zbarvení v průběhu pracovní činnosti
- Změna zbarvení v průběhu pracovní činnosti
- Náhodné provozní poruchy
- Jiné ...

Metoda svařování: _____

Svařovací proud : _____

Po uplynutí jednoho roku záruky jsou opravy zajišťovány naším servisním pracovištěm po obdržení finanční zálohy.

UPOZORNĚNÍ !

Připomínáme, že neakceptujeme výrobek obdržенý
nevyplaceným způsobem. Opravený výrobek
bude vrácen na základě uhrazení poplatku
požadovaného naší společností.

TOOL IT - GYS «SAV»
134 boulevard des Loges - BP 4159
53941 Saint-Berthevin cedex
Fax.: SAV : 02 43 01 23 75

Razítko prodejce:

